




## Cilindros tipo bloque doble efecto

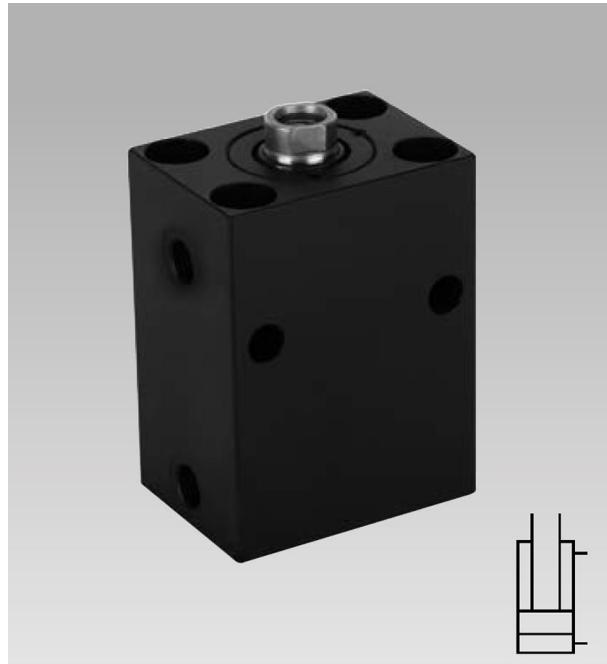

### 1 Descripción del producto

Los cilindros tipo bloque de doble efecto pueden utilizarse de manera universal para todos los movimientos lineales de accionamiento lineal.

Posicionar	Blocar	Apoyar
Fijar	Doblar	Remachar
Estampar	Desplazar	Abrir
Cerrar	Bloquear	Desbloquear
Elevar	Descender	Comprimir
Tirar		


### Funcionamiento

El funcionamiento de doble efecto permite la generación de la fuerza en ambos sentidos del eje (fuerza de compresión y de tracción). Esto garantiza una gran seguridad de funcionamiento así como tiempos de carrera exactamente calculables y repetibles.

### 2 Validez de la documentación

Esta documentación es válida para los productos siguientes:  
Cilindros tipo bloque de la hoja del catálogo B 1.5094.  
Tipos y referencias de pedido:

#### 2.1 Clave numérica para el pedido de las ejecuciones normales

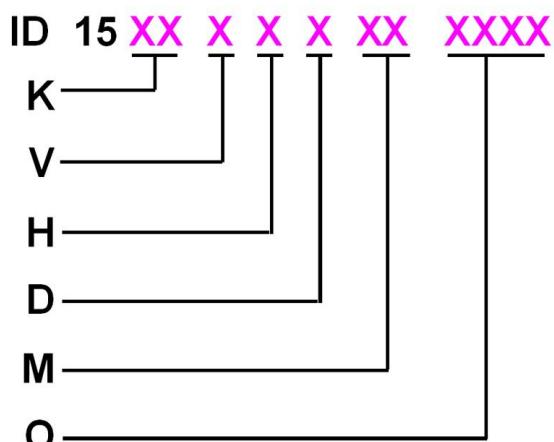

### Índice

1 Descripción del producto	1
2 Validez de la documentación	1
3 Grupo destinatario	2
4 Símbolos y palabras claves	2
5 Para su seguridad	2
6 Uso	3
7 Montaje	3
8 Puesta en marcha	7
9 Mantenimiento	8
10 Reparación de averías	8
11 Accesorios	8
12 Características técnicas	8
13 Almacenamiento	9
14 Eliminación	9
15 Declaración de fabricación	10

ID = Referencia

K = Diámetro del pistón

41 = 16 mm	48 = 80 mm
43 = 25 mm	49 = 100 mm
44 = 32 mm	50 = 125 mm
45 = 40 mm	51 = 160 mm
46 = 50 mm	52 = 200 mm
47 = 63 mm	

V = Número indicador de la serie

0 = Ø pistón 160 hasta 200 mm conexión por tubos o conexión adosada

1 = Ø pistón 16 hasta 125 mm conexión por tubos o conexión adosada  
 2 = carrera 160 hasta 200 mm

**H = Carrera de pistón**

0 = 16 hasta 40 mm	FKM, 4 orificios transversales y 4 orificios longitudinales
6 = 50 mm	
7 = 63 mm	
8 = 80 mm	
9 = 100 mm	
1 = 160 mm 15XX 210	
1 = 200 mm 15XX 211	

**D = Juntas y orificios en el cuerpo**

0 = NBR, 2 orificios transversales	
1 = FKM, 2 orificios transversales (excepto 154X 211)	
5 = NBR, 2 orificios transversales y 4 orificios longitudinales	
6 = FKM, 2 orificios transversales y 4 orificios longitudinales	

**M = Variantes**

= orificios rosados	
C = orificios rosados	con 4 roscas interiores en el lado del vástago
D = orificios rosados	con 4 roscas interiores en la base
E = orificios rosados	con conexiones a la derecha y chavetero
F = orificios rosados	con conexiones a la izquierda y chavetero
CD = orificios rosados	con 4 roscas interiores en el lado del vástago y en la base

**Para atornillar con junta tórica**

K = costado	con 2 orificios transversales, carrera de 16 hasta 40 mm
L = costado	con 4 orificios transversales, carrera a partir de 50 mm
S = lado del vástago	con 4 orificios longitudinales
B = base	con 4 orificios longitudinales
KQ = costado	con 2 orificios transversales, chavetero
LQ = costado	con 4 orificios transversales, chavetero
SC = lado del vástago	con 4 roscas interiores en el lado del vástago
BD = base	con 4 roscas interiores en el fondo

**O = Limitación de carrera**
**Ejemplo:**

Cilindros tipo bloque 1547 210 (conexión con tubo rígido) con limitación de carrera a 180 mm

Referencia 1547 210 H180

**3 Grupo destinatario**

- Personas cualificadas, montadores e instaladores de máquinas de mecanizado e instalaciones, con conocimiento técnico en hidráulica.

**Cualificación del personal**

Conocimiento técnico significa que el personal debe:

- estar capaz de leer y comprender completamente las especificaciones técnicas como esquemas eléctricos y dibujos específicos de los productos,
- poseer conocimiento técnico (conocimiento eléctrico, hidráulico, neumático, etc.) en cuanto a la función y construcción de los componentes correspondientes.

Como **experto** se considera la persona que gracias a su formación técnica y experiencia tiene conocimientos suficientes y está familiarizado con las disposiciones pertinentes de manera que puede:

- juzgar los trabajos delegados,
- reconocer posibles peligros,
- tomar las medidas necesarias para eliminar peligros,
- conocer normas, reglas y directivas técnicas oficiales,
- tiene la constancia necesaria en cuanto a reparaciones y montaje.

**4 Símbolos y palabras claves**
**⚠ AVISO**
**Daños personales**

Señala una situación posiblemente peligrosa. Si no se evita, la consecuencia puede ser mortal o lesiones muy graves.

**⚠ ATENCIÓN**
**Daños ligeros / daño material**

Señala una situación posiblemente peligrosa. Si no se evita, puede causar lesiones ligeras o daños materiales.


**Riesgo ambiental**

El símbolo señala informaciones importantes para el trato apropiado de los materiales dañinos para el ambiente.

No obedecer estas instrucciones puede tener como consecuencia graves daños ambientales.

**ℹ INSTRUCCIÓN**

Este símbolo señala sugerencias para el usuario o informaciones particularmente útiles. No se trata de una palabra clave para una situación peligrosa o dañosa.

**5 Para su seguridad**
**5.1 Informaciones de base**

Las informaciones de servicio sirven como información y para evitar los posibles peligros durante la instalación de los productos en la máquina y dan información e instrucciones para el transporte, el almacenamiento y el mantenimiento. Sólo con consideración estricta de estas instrucciones de servicio es posible evitar accidentes y daños materiales así como garantizar un funcionamiento correcto de los productos. Además la consideración de las instrucciones de servicio:

- evita lesiones,
- reduce tiempos perdidos y costes de reparación,
- aumenta la duración de servicio de los productos.

## 5.2 Indicaciones de seguridad

El producto se ha fabricado según las reglas tecnológicas generalmente aceptadas de conformidad.

Es necesario respetar las advertencias de seguridad y las descripciones de operación en estas instrucciones de servicio para evitar daños personales y materiales.

- Lean estas instrucciones de servicio detenidamente, antes de empezar a trabajar con los elementos.
  - Conserve las instrucciones de servicio de manera que sean accesibles para todos los usuarios en cualquier momento.
  - Tenga en cuenta las actuales normas de seguridad, normas de prevención de accidentes y la protección del medio ambiente, del país, en el que se van a utilizar el producto.
  - Utilice el producto ROEMHELD en un buen estado técnico.
  - Tenga en cuenta todas las instrucciones sobre el producto.
  - Utilice sólo los accesorios y piezas de repuesto autorizados por el fabricante para evitar un riesgo a personas debido a piezas de repuesto no apropiados.
  - Respete las condiciones previstas de utilización.
  - Sólo se puede poner en marcha el producto si se ha llegado a la conclusión que la máquina incompleta o máquina, en la cual se va a instalar el producto cumple las reglas, normas de seguridad y normas específicas del país concreto.
  - Haga un análisis de riesgo para la máquina incompleta o máquina.
- Debido a la interacción del producto con la máquina / dispositivo y el entorno podrían existir riesgos que sólo pueden determinarse y minimizarse por parte del usuario, por ejemplo:
- fuerzas generadas,
  - movimientos producidos,
  - Influencia del control hidráulico y eléctrico,
  - etc.

## 6 Uso

### 6.1 Utilización conforme a lo prescrito

#### ⚠ ATENCIÓN

##### Presión de servicio > 100 ó. > 160 bar prever apoyo

Al trabajar con presiones superiores a 100 ó 160 bar los productos deben de apoyarse contra la dirección de sujeción, para poder soportar las fuerzas que se generan. Los tornillos de fijación pueden deteriorarse.

Estos productos se utilizan en el sector industrial/comercial para transformar la presión hidráulica en un movimiento y/o una fuerza. Deben utilizarse exclusivamente con aceite hidráulico.

Una utilización conforme a lo prescrito comprende además:

- El uso con respecto a los límites de capacidad indicados en los datos técnicos.
- El uso según el modo descrito en las instrucciones de servicio.
- El cumplimiento de los intervalos de mantenimiento.
- El personal cualificado o instruido según las actividades.
- La instalación de piezas de repuesto sólo con las mismas especificaciones que la pieza original.

### 6.2 Utilización no conforme a lo prescrito

#### ⚠ AVISO

##### ⚠ Lesiones, daños materiales o fallos de funcionamiento!

Las modificaciones pueden provocar el debilitamiento de los componentes, la reducción de la resistencia o fallos de funcionamiento.

- ¡No realizar ninguna modificación al producto!

El uso de los productos no está permitido:

- Para el uso doméstico.
- Para la utilización en ferias y en parques de atracciones.
- En el procesamiento de alimentos o en sectores con directivas higiénicas especiales
- En minas.
- En zonas ATEX (en ambientes explosivos y agresivos, p. ej. gases y polvos explosivos).
- Si los medios químicos dañan las juntas (resistencia del material de sellado) o los componentes, lo que puede provocar un fallo funcional o un fallo prematuro. Si los efectos físicos (corrientes de soldadura, vibraciones u otros) o los medios químicos dañan las juntas (resistencia del material de sellado) o los componentes, lo que puede provocar un fallo funcional o un fallo prematuro.

Para condiciones de funcionamiento y ambientales diferentes, por ejemplo.ej.:

- Con presiones de servicio o caudales superiores a los que están indicados en la hoja del catálogo o en el dibujo de montaje.
- Con fluidos a presión no conformes a las especificaciones correspondientes.

#### Fuerza transversal sobre el vástago del pistón

La introducción de fuerzas transversales en el vástago del pistón así como el uso del producto como elemento de guía es inadmisible.

#### Soluciones especiales sobre demanda!

## 7 Montaje

#### ⚠ AVISO

##### Peligro de lesiones por inyección de alta presión (fuga de aceite hidráulico a alta presión)!

Una conexión inadecuada puede llevar al escape de aceite a alta presión en los orificios.

- Efectuar el montaje o desmontaje del elemento sólo en ausencia de la presión del sistema hidráulico.
- Conexión de la toma hidráulica según DIN 3852/ISO 1179.
- Cerrar de forma adecuada los orificios no utilizados.
- Utilizar todos los orificios de fijación.

##### Peligro de lesiones por inyección de alta presión (fuga de aceite hidráulico a alta presión)!

El desgaste, deterioro de las juntas, envejecimiento o montaje incorrecto del juego de juntas por el operador pueden provocar el escape de aceite a alta presión.

- Antes del uso efectuar un control visual.

**AVISO**
**¡Intoxicación por contacto con aceite hidráulico!**

Desgaste, deterioro de las juntas, envejecimiento y montaje incorrecto del juego de juntas por el operador pueden llevar al escape de aceite.

Una conexión inadecuada puede llevar al escape de aceite en los orificios.

- Para la utilización del aceite hidráulico tener en cuenta la hoja de datos de seguridad.
- Llevar equipo de protección.

**Peligro de lesiones a causa de la caída de piezas!**

Algunos productos tienen un gran peso y pueden causar lesiones si se caen.

- Transportar los productos de forma profesional.
- Llevar equipo de protección personal.

Las indicaciones del peso se encuentran en el capítulo "Características técnicas".

**ATENCIÓN**
**Fallo de funcionamiento o fallo prematuro**

Fuerzas transversales y tensiones dañinas sobre el pistón llevan a un desgaste elevado.

- Prever guías externas.
- Evitar tensiones dañinas (hiperdeterminación) del pistón.

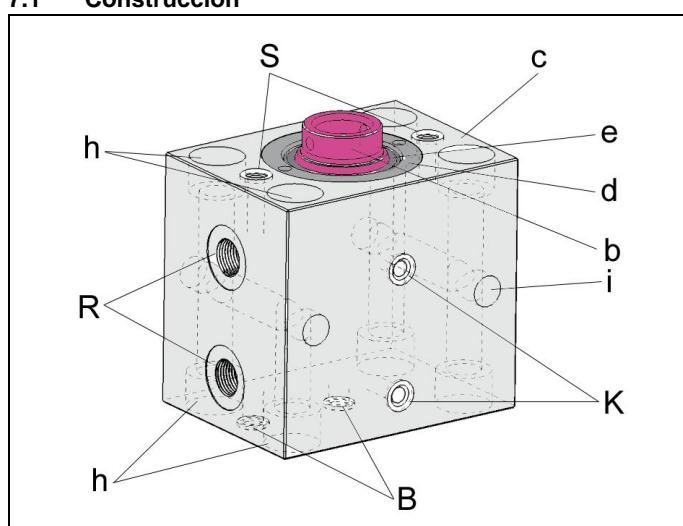
**7.1 Construcción**


Fig. 1: Representación de principio de componentes y conexiones

B	conexiones por junta tórica en la base (según el tipo de conexión)	b	vástago del pistón
K	conexiones por junta tórica en el costado, ejecución K y L (según el tipo de conexión)	c	cuerpo
R	conexiones hidráulicas orificios roscados (según el tipo de conexión)	d	casquillo roscado
S	conexiones por junta tórica en la lado del vástago	e	rascador
		h	posibilidad de fijación con orificios longitudinales y alojamientos (según el tipo de conexión)
		i	posibilidad de fijación con orificios transversales (según tipo de conexión)

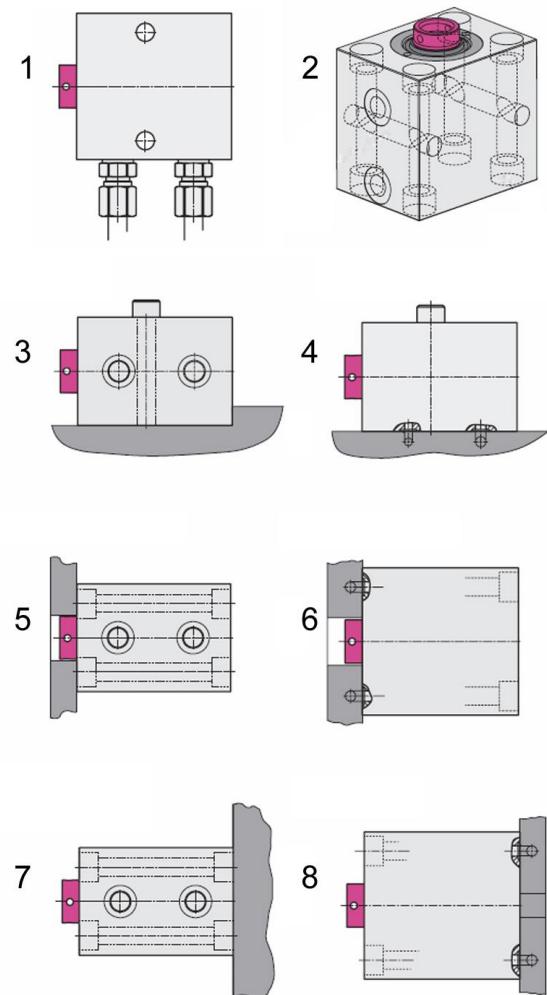
**7.2 Fijación del producto**


Fig. 2: Posibilidades de fijación

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 1 | Orificios roscados   | 5 | Fijación en el lado del vástago con orificio roscado                 |
| 2 | Orificios de fijación posibles   | 6 | Fijación en el lado del vástago con conexión por junta tórica        |
| 3 | Fijación - en el costado, con orificio roscado y soporte (presión de servicio > 160 bar) | 7 | Fijación en la base con orificio roscado y conexión por junta tórica |
| 4 | Fijación - en el costado con conexión por junta tórica, sin soporte                      | 8 | Fijación en la base con conexión por junta tórica                    |

**ATENCIÓN**
**Producto mal apretado.**

El producto puede soltarse durante el funcionamiento.

- Fijar con par de apriete suficiente y/o asegurar.

### 7.3 Soporte del producto

#### ⚠ ATENCIÓN

##### Presión de servicio > 100 ó. > 160 bar prever apoyo

Al trabajar con presiones superiores a 100 ó 160 bar los productos deben de apoyarse contra la dirección de sujeción, para poder soportar las fuerzas que se generan. Los tornillos de fijación pueden deteriorarse.

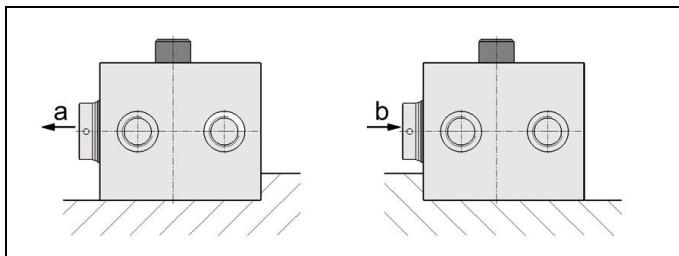


Fig. 3: Cilindro tipo bloque soportado

a presión (p > 100 bar)	b tracción (p > 160 bar)
-------------------------	--------------------------

### 7.4 Carga dinámica admisible

Esta serie de cilindros tipo bloque no tiene amortiguación final, es decir un peso  $m$  fijado al pistón se desplaza con la velocidad  $v$  sin frenado contra el tope interno.

Sobre todo en el sentido de avance el casquillo roscado está sobrecargado y la seguridad de servicio está en peligro.

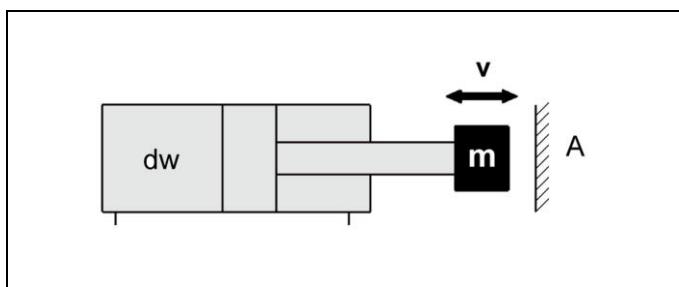


Fig. 4: Fuerzas dinámicas

dw doble efecto	m peso fijo
A tope externo	v velocidad de desplazamiento del pistón

Con la velocidad de desplazamiento del pistón de más de 0,05 m/s y de un peso que supera el peso propio del cilindro tipo bloque, se tiene que utilizar un cilindro con amortiguación final o efectuar el desplazamiento contra un tope externo. Lo mismo es válido para aplicaciones de estampado.

### 7.4.1 Fuerzas transversales y/o momentos

#### Fuerza transversal sobre el vástago del pistón

Para una carrera de pistón hasta 50 mm pueden introducirse fuerzas transversales de máx. 3 % de la fuerza de compresión. El uso como elemento de guía es inadmisible.

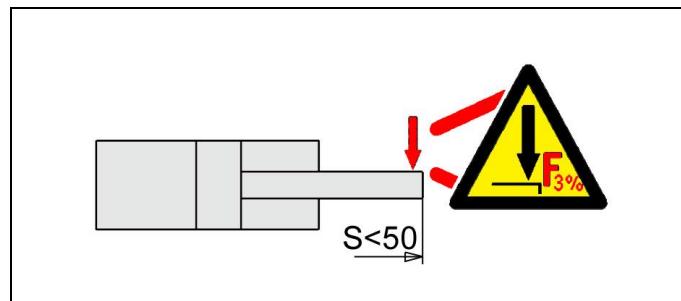


Fig. 5: Introducir fuerzas transversales

F fuerza o momento (máx. 3%)	S carrera < 50 mm
------------------------------	-------------------

### 7.5 Caudal admisible

#### ⚠ AVISO

##### Lesiones causadas por sobrecarga del elemento

Inyección de alta presión (fuga de aceite hidráulico a alta presión) o partes desprendidas!

- La estrangulación y la cierre de conexiones puede causar una multiplicación de presión.
- Cerrar en modo adecuado los orificios!

#### ⚠ ATENCIÓN

##### Fallo de funcionamiento o fallo prematuro

Superar el caudal máximo puede provocar una sobrecarga y un fallo prematuro del producto.

- ¡No superar el caudal máx.!

### 7.5.1 Cálculo del caudal admisible

#### Caudal admisible

El caudal admisible o la velocidad admisible de la carrera son válidos para la posición de montaje vertical en combinación con elementos de serie como bridas de sujeción o tornillos de presión, etc.

Para otras posiciones y/o piezas de montaje se debe reducir el caudal dado el caso.

Si el caudal de la bomba dividido por el número de los elementos es más grande que el caudal admisible de un elemento, es necesario de estrangular el caudal.

Así se evita una sobrecarga et por eso el fallo prematuro.

El caudal puede verificarse como sigue:

$$Q_P \leq 0,06 \cdot \dot{V}_Z \cdot n \quad Q_P \leq 6 \cdot v_Z \cdot A_K \cdot n$$

para elementos de sujeción y de apoyo (indicado en las hojas del catálogo)

#### Velocidad máxima del pistón

Dado el caudal de la bomba  $Q_P$  y la superficie efectiva del pistón  $A_K$  puede calcularse la velocidad de desplazamiento del pistón:

$$v_m < \frac{Q_P}{6 \cdot A_K \cdot n}$$

## Leyenda

- $V_z$  = caudal admisible del elemento en  $[\text{cm}^3/\text{s}]$
- $Q_p$  = caudal de la bomba en  $[\text{l}/\text{min}]$
- $A_k$  = superficie del pistón en  $[\text{cm}^2]$
- $n$  = número de elementos, medidas idénticas
- $v_z = v_m$  = velocidad de carrera admisible/máxima en  $[\text{m}/\text{s}]$

## INSTRUCCIÓN

### Caudal

- El caudal máx. o la velocidad de carrera depende del producto correspondiente.
  - Para cilindros de sujeción véase A 0.100.
  - Para elementos de sujeción, elementos de apoyo, válvulas hidráulicas, centrales hidráulicas y otros elementos hidráulicos indicado en las hojas del catálogo.

Otras "cosas interesantes a conocer sobre cilindros hidráulicos, bases, conocimiento detallado, cálculos para cilindros hidráulicos véase Información técnica en el internet!"

### 7.5.2 Estrangulación del caudal

La estrangulación debe efectuarse en la línea de alimentación del elemento. De esta manera se excluye una transformación de presión evitando así presiones superiores a la presión de servicio. El esquema hidráulico muestra las válvulas estranguladoras con válvula antirretorno que permiten el retorno del aceite del elemento.

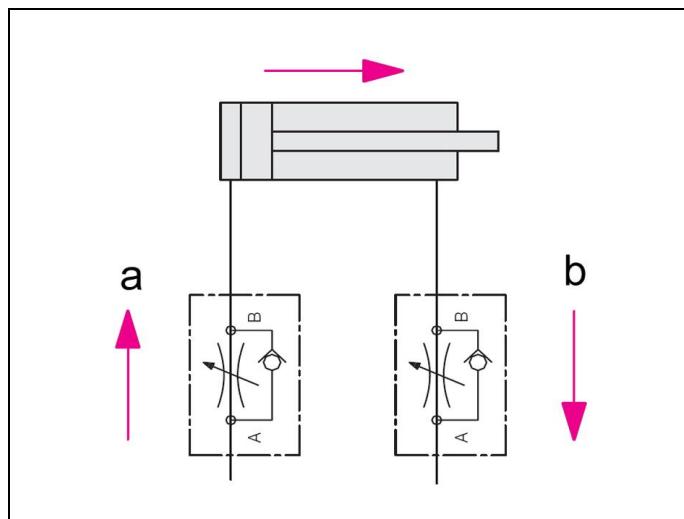


Fig. 6: Esquema hidráulico con válvula estranguladora con válvula antirretorno

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| a dirección de estrangulación | b retorno libre |
|-------------------------------|-----------------|

Si está necesaria una estrangulación del retorno a causa de una carga negativa, debe asegurarse que no se sobrepasa la presión máx. de servicio (ver datos técnicos).

### 7.6 Montaje con conexión hidráulica a través de tubos

- Limpiar la superficie de apoyo.
- Atornillar el elemento sobre la superficie de apoyo (véase figura "Tipos de montaje")

## AVISO

### El producto puede caerse

Peligro de lesiones a causa de la caída de productos!

- Es necesario llevar zapatos de seguridad, para evitar lesiones a causa de la caída de productos.

## ATENCIÓN

### Producto mal apretado.

El producto puede soltarse durante el funcionamiento.

- Fijar con par de apriete suficiente y/o asegurar.

## INSTRUCCIÓN

### Determinación del par de apriete

- Para determinar el par de apriete de los tornillos de fijación se debe hacer un cálculo para los tornillos según VDI 2230 hoja 1. El material de los tornillos está indicado en el capítulo "Características técnicas".

## INSTRUCCIÓN

### Pares de apriete para los tornillos

- Los pares de apriete para los tornillos de fijación se deben dimensionar según la aplicación (p.ej. según VDI 2230)

Sugerencias y valores de tipo para los pares de apriete se encuentran en el capítulo Características técnicas.

### 7.7 Montaje con conexión hidráulica sin tuberías

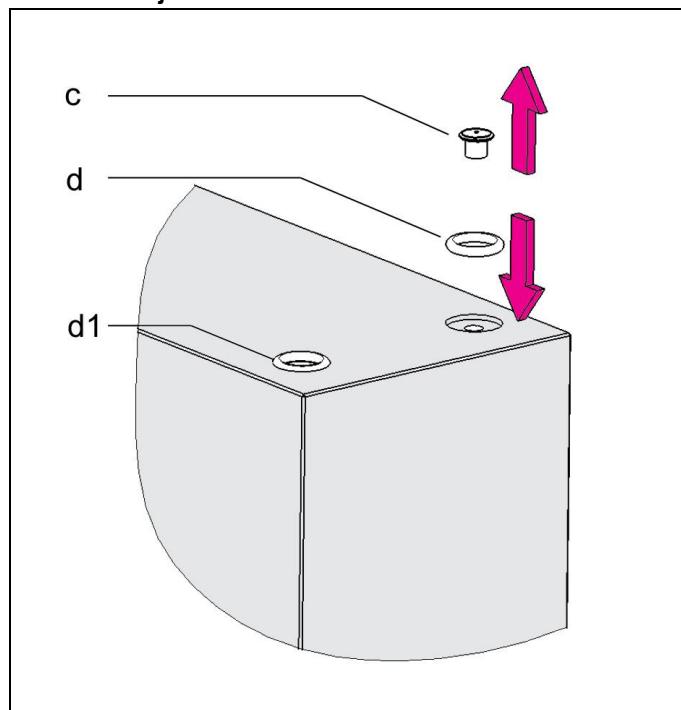


Fig. 7: Ejemplo, preparación para el montaje con conexión hidráulica sin tuberías

## INSTRUCCIÓN

### Croquis de principio

- La figura mostrada es un croquis de principio. La disposición de las conexiones depende del producto correspondiente (véase capítulo Construcción).

c tapón avellanado contra suciedades durante el transporte	d1 junta tórica montada
d junta tórica (accesorios, según la ejecución)	

- Taladrar los orificios en el útil para alimentar y conectar el aceite hidráulico (medidas véase hoja del catálogo).
- Rectificar o fresar la superficie de la brida (Rz máx. □4 y una planitud de 0,04 mm sobre □100 mm. Sobre la superficie no son admisibles estrías, arañazos, cavidades).
- Quitar el tapón avellanado. Insertar juntas tóricas (accesorio, si necesario)
- Limpiar la superficie de apoyo.
- Posicionar y atornillar sobre el útil.

## INSTRUCCIÓN

### Par de apriete

Para los tornillo de fijación y los pares de apriete véase "Características técnicas".

## INSTRUCCIÓN

### Pares de apriete para los tornillos

- Los pares de apriete para los tornillos de fijación se deben dimensionar según la aplicación (p.ej. según VDI 2230)

Sugerencias y valores de tipo para los pares de apriete se encuentran en el capítulo Características técnicas.

### 7.8 Conexión del sistema hidráulico

#### ATENCIÓN

##### El trabajo realizado por personal calificado

- Los trabajos sólo deben efectuarse por el personal especializado y autorizado.

- Conectar en modo adecuado los tubos hidráulicos, prestar atención a una limpieza perfecta (A = avance, B = retroceso)!

## INSTRUCCIÓN

### Más detalles

- Ver hojas del catálogo ROEMHELD A 0.100, F 9.300, F 9.310 y F.9.361.

### Uniones atornilladas

- Utilizar sólo racores "con espiga roscada B y E" según DIN3852 (ISO 1179).

### Conexión hidráulica

- No emplear ninguna cinta de teflón, ningún anillo de cobre o racores con rosca cónica.

### Los fluidos hidráulicos

- Utilizar aceite hidráulico según la hoja del catálogo A 0.100 de ROEMHELD.

## INSTRUCCIÓN

### La conexión de la hidráulica

Otros datos de conexión, esquemas o similares (p.ej. esquema hidráulico o eléctrico y características eléctricas) véase anexos!

## 8 Puesta en marcha

#### AVISO

##### ¡Intoxicación por contacto con aceite hidráulico!

Desgaste, deterioro de las juntas, envejecimiento y montaje incorrecto del juego de juntas por el operador pueden llevar al escape de aceite.

Una conexión inadecuada puede llevar al escape de aceite en los orificios.

- Para la utilización del aceite hidráulico tener en cuenta la hoja de datos de seguridad.
- Llevar equipo de protección.

##### ¡Peligro de lesiones por magulladura!

Los componentes del producto se mueven durante el funcionamiento, esto puede causar lesiones.

- Mantener apartadas las partes del cuerpo y objetos de la zona de trabajo!

#### ATENCIÓN

##### Lesiones por reventón o fallo de funcionamiento

Superar la presión máx. de servicio (véase características técnicas) puede provocar el reventón del producto o su fallo de funcionamiento.

- No superar la presión máx. de servicio.
- Si es necesario, evitar la sobrepresión utilizando válvulas adecuadas.

- Controlar la fijación correcta.

- Controlar la fijación correcta de las conexiones hidráulicas (controlar los pares de apriete de las conexiones hidráulicas).

- Purgar el sistema hidráulico.

## INSTRUCCIÓN

### El tiempo de carga

- Sin purga del aire el tiempo de sujeción se prolonga considerablemente y pueden producirse fallos de funcionamiento.

### 8.1 Purga de aire para la conexión hidráulica a través de tubos

- Desatornillar con precaución las tuercas del racor a presión mínima de aceite en los orificios hidráulicos.
- Bombar hasta que salga el aceite sin burbujas de aire.
- Fijar las tuercas del racor.
- Controlar la estanqueidad.



## 8.2 Purga de aire para la conexión hidráulica sin tuberías

1. Desatornillar con precaución los tornillos para purga del aire en el útil o los racores al producto a presión mínima de aceite.
2. Bombar hasta que salga el aceite sin burbujas de aire.
3. Fijar los tornillos para la purga del aire.
4. Controlar la función correcta.
5. Controlar la estanqueidad de las conexiones hidráulicas!

## 9 Mantenimiento

### ⚠ AVISO

#### ¡Quemadura causada por la superficie caliente!

Durante el funcionamiento, sobre el producto pueden manifestarse temperaturas superficiales superiores a 70°C.

- Realizar todos los trabajos de mantenimiento o de reparación sólo a temperatura ambiente o con guantes de protección.

#### Peligro de lesiones por magulladura!

A causa de la energía acumulada es posible un arranque inesperado del producto.

- Trabajar con el producto sólo cuando cesa la presión del aceite.
- Mantener apartadas las manos y las otras partes del cuerpo de la zona de trabajo!

### ⚠ ATENCIÓN

#### Mantenimiento y reparación

Todos los trabajos de mantenimiento y de reparación sólo deben efectuarse por los técnicos de servicio ROEMHELD.

## 9.1 Limpieza

### ⚠ ATENCIÓN

#### Daños materiales, deterioros de los componentes móviles

¡Daños en los vástagos de los pistones, los émbolos, los bulones, etc., así como los rascadores y las juntas pueden provocar fugas o fallos prematuros!

- No utilizar agentes de limpieza (lana de acero o similares) que provoquen arañosos, marcas o similares.

#### Daños materiales, deterioros o fallo de funcionamiento

Los agentes de limpieza agresivos pueden causar daños, especialmente en las juntas.

El producto no debe ser limpiado con:

- sustancias corrosivas o cáusticas o
- solventes orgánicos como hidrocarburos halogenos o aromáticos y cetonas (disolvente nitro, acetona etc.).

El elemento debe limpiarse a intervalos regulares. En particular es importante limpiar el área del pistón o bulón - cuerpo de virutas y otros líquidos.

En el caso de gran suciedad, la limpieza debe ser efectuada a intervalos más cortos.

## 9.2 Controles regulares

1. Controlar la estanqueidad de las conexiones hidráulicas (control visual).
2. Controlar la superficie de deslizamiento del (vástago del pistón, perno) si hay arañosos o deterioros. Los arañosos

pueden ser un indicio de contaminaciones en el sistema hidráulico o de una carga transversal del producto.

3. Control de fugas al cuerpo - vástago del pistón, bulón o brida.
4. Control de la fuerza de sujeción mediante control de presión.
5. Verificar el cumplimiento de los intervalos de mantenimiento.

## 9.3 Cambiar el juego de juntas

El cambio del juego de juntas se hace en el caso de fugas externas. En el caso de una disponibilidad elevada, se debe cambiar las juntas a más tardar después de 1.000.000 ciclos o 2 años.

El juego de juntas está disponible como pieza de repuesto. Sobre demanda están disponibles las instrucciones para el cambio del juego de juntas.

### INSTRUCCIÓN

#### Sellar

- No montar juegos de juntas que han sido expuestos a la luz durante mucho tiempo.
- Tener en cuenta las condiciones de almacenamiento.
- Utilizar sólo juntas originales.

## 10 Reparación de averías

Fallo	Motivo	Remedio
El pistón no avanza:	La alimentación o el retorno del aceite hidráulico está obstruida	Controlar y soplar los tubos u orificios taladrados
El pistón avanza a saltos:	Aire en el sistema hidráulico	Aireación del circuito hidráulico
La presión del sistema se reduce:	Fugas en la conexión hidráulica	Hermetizar
	Desgaste de las juntas	Sustituir las juntas

## 11 Accesorios

### INSTRUCCIÓN

#### Accesorios

- Ver hoja del catálogo.

## 12 Características técnicas

#### Datos generales

Tipo	Presión máx. de servicio [bar]	Fuerza de compresión máx. [kN]	Fuerza de tracción máx. [kN]
1541-XXX X	500	10,0	6,1
1543-XXX X	500	24,5	14,5
1544-XXX X	500	40,2	24,5
1545-XXX X	500	62,8	38,3
1546-XXX X	500	98,5	57,9
1547-XXX X	500	156,0	93,0
1548-XXX X	500	252,0	153,2
1549-XXX X	500	392,0	236,8
1550-XXX X	500	613,5	362,0
1551-XXX X	500	1005,0	612,6
1552-XXX X	500	1570,0	957,0



**Peso**

Tipos	1541-XXX	1543-XXX
Carrera [mm]	25/50/100	25/50/100/160
Peso [kg]	0,8/0,9/1,6	1,2/1,9/3,1/4,2

Tipos	1544-XXX	1545XXX
Carrera [mm]	25/50/100/160/200	25/50/100/160/200
Peso [kg]	1,8/2,7/4,5/6,0/7,1	2,6/3,6/5,6/7,6/9,0

Tipos	1546-XXX	1547XXX
Carrera [mm]	25/50/100/160/200	30/63/100/160/200
Peso [kg]	3,8/5,3/8,2/11,2/12,5	6,7/9,8/13,2/18,1/21,0

Tipos	1548-XXX	1549XXX
Carrera [mm]	32/80/100/160/200	40/100/160/200
Peso [kg]	12,8/19,8/22,8/30,7/36	24/37/50/60

Tipos	1550-XXX	1551-XXX
Carrera [mm]	40/100/160/200	40/100/160/200
Peso [kg]	39/54/60/70	85/110/128/147/

Tipos	1552-XXX	
Carrera [mm]	100/160/200	
Peso [kg]	183/235/264	

Para la ejecución con juntas FKM y sus ejecuciones adosadas -K, -L, -S y -B, así como las ejecuciones con chavetero transversal -Q, -E y -F.

Los pesos indicados pueden variar según la ejecución.

**Sugerencia, pares de apriete para tornillos de dureza 8.8, 10.9, 12.9**

## **INSTRUCCIÓN**

- Los valores indicados son valores de tipo y deben ser dimensionados según la aplicación por el usuario!  
Ver nota!

Rosca	Pares de apriete [Nm]		
	8.8	10.9	12.9
M3	1,3	1,8	2,1
M4	2,9	4,1	4,9
M5	6,0	8,5	10
M6	10	15	18
M8	25	36	45
M10	49	72	84
M12	85	125	145
M14	135	200	235
M16	210	310	365
M20	425	610	710
M24	730	1050	1220
M30	1.450	2100	2450

**Nota:** Válido para piezas a mecanizar y pistones roscados de acero con rosca métrica y dimensiones de la cabeza según DIN 912, 931, 933, 934 / ISO 4762, 4014, 4017, 4032  
En las valores de la tabla para MA se tiene en cuenta:  
Ejecución acero/acero, valor de rozamiento  $\mu_{ges}$  = 0,14 - no lubricado, utilización del límite elástico mínimo = 90%.

## **INSTRUCCIÓN**

### **Más detalles**

- Otros datos técnicos están disponibles en la hoja del catálogo ROEMHELD.

## **13 Almacenamiento**

### **ATENCIÓN**

#### **Deterioros debidos al almacenamiento incorrecto de los componentes**

En el caso de un almacenamiento incorrecto, pueden verificarse fragilidades de la juntas y resinificación del aceite anti-corrosivo o corrosiones al/en el elemento.

- Almacenamiento en el embalaje y en condiciones ambientales moderadas.
- El producto no debe ser expuesto a la radiación solar directa, ya que la luz ultravioleta puede destruir las juntas.

Los productos ROEMHELD se controlan normalmente con aceite mineral. La parte exterior de los productos se trata con un anticorrosivo.

La película de aceite que queda después del control aporta una protección anticorrosiva interior de seis meses en el caso de un almacenamiento en lugares secos y con temperatura uniforme.

Para tiempos de almacenamiento más largos, se debe llenar el producto con anticorrosivos que no se resinifican y tratar las superficies exteriores.

## **14 Eliminación**

### **Riesgo ambiental**

 A causa de la posible contaminación ambiental, se deben eliminar los componentes individuales sólo por una empresa especializada con la autorización correspondiente.

Los materiales individuales deben eliminarse según las directivas y los reglamentos válidos así como las condiciones ambientales.

Prestar atención particular a la eliminación de componentes con residuos de fluidos. Tener en cuenta las notas para la eliminación en la hoja de datos de seguridad.

En el caso de la eliminación de componentes eléctricos y electrónicos (p.ej. sistemas de medida de la carrera, contactos inductivos, etc.), tener en cuenta las directivas y los reglamentos legales específicos del país.

## 15 Declaración de fabricación

### Fabricante

Römheld GmbH Friedrichshütte  
Römheldstraße 1-5  
35321 Laubach, Germany  
Tel.: +49 (0) 64 05 / 89-0  
Fax.: +49 (0) 64 05 / 89-211  
E-Mail: [info@roemheld.de](mailto:info@roemheld.de)  
[www.roemheld.com](http://www.roemheld.com)

Responsable de la documentación técnica  
Dipl.-ing. (FH) Jürgen Niesner, Tel.: +49(0)6405 89-0

### Declaración de fabricación de los productos

Los productos están diseñados y fabricados según la directiva **2006/42/CE** (CE-MSRL) en la ejecución en vigencia y en la base del reglamento técnico estándar.

Según CE-MSRL, estos productos son componentes no determinados para el uso inmediato y son exclusivamente para el montaje en una máquina, un útil o una instalación.

Según la directiva para aparatos de presión, los productos no se clasifican como recipientes acumuladores de presión sino como dispositivos de control del fluido hidráulico, ya que la presión no es el factor principal del diseño sino la solidez, la rigidez y la estabilidad frente al esfuerzo de servicio estático y dinámico.

Los productos pueden ponerse en marcha sólo si la máquina incompleta / máquina, en la cual se debe instalar el producto, corresponde a las destinaciones de la directiva máquina (2006/42/CE).

El fabricante está obligado a entregar sobre demanda a las autoridades nacionales la documentación especial del producto.

Los documentos técnicos han sido elaborados para los productos según el apéndice VII Parte B.

Laubach, 17.06.2024